

关于质量情况评估说明

浩德集团泳池加热设备说明

2025年12月17日我司接到贵司工程管理部司经理的通知,泳池燃气炉东侧下部单炉无法正常工作。随即我司进行了视频排查,根据设备报警故障代码和厂家指导,初步怀疑电路板烧坏导致的通讯失败。根据前期贵我双方达成的维修内容“简单维修由贵司组织相关人员进行更换调试,复杂问题由我司安排人员到现场调换”。我司于2025年12月18日从厂家发新电路板、风压开关至贵司,由司经理、物业人员进行了电路板的更换。司经理于2025年12月24日进行了现场更换,中控电路板和风压开关进行更换后此炉仍不能正常工作(后经我方现场排查为风机问题,新电路板和风压开关已接入设备中)。

我司技术人员于12月25日抵达现场,将风机拆除后更换新风机1套,重新调试后设备正常运行。

本次维修主要原因如下:


- 1、前期因水质问题上部加热炉盘管锈穿,锈水进入风扇进一步腐蚀风扇外壳,致使风扇壳体内部锈蚀严重,风压测试口遭堵塞,虽风扇可以启动但风压无法达到点火要求,燃气炉无法启动。详情请参考附图。
- 2、通讯故障因为接线头锈蚀导致接触不良,现场已经维修完毕,旧的电路板移交贵司教练保管。
- 3、风压开关未坏,旧的风压开关因其底座锈蚀无法拆除,仍固定在设备上,紧急情况下可采用破坏性拆除使用。

通过本次维修和零部件的分解查看,本次停机主要原因仍为前期水质锈穿问题的延续,目前已经将东侧下部炉的所有核心配件进行了更换,且我司将燃气炉盖拆除后进行了再次清理,以确保后期设备的稳定运行。



我司承诺将继续按照合同和会谈纪要进行维保,维保期结束前我司将对燃气炉再次做一次全面检查。本次我司按照会谈纪要已将泳池 2 台除湿机拉走,目前我司的所有工作已经完成,相关的结算资料已经提交贵司,望贵司协助办理结算事宜。

附图:

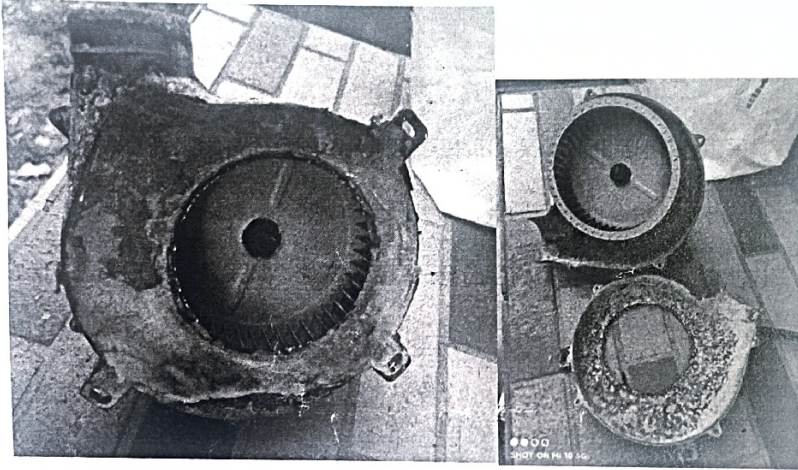

情况属实

司白地

2024.12.26

泳洁(郑州)信息技术有限公司

经办人: 孙海

2024年12月26日

